


# Addline

3D-Druck von Metallen



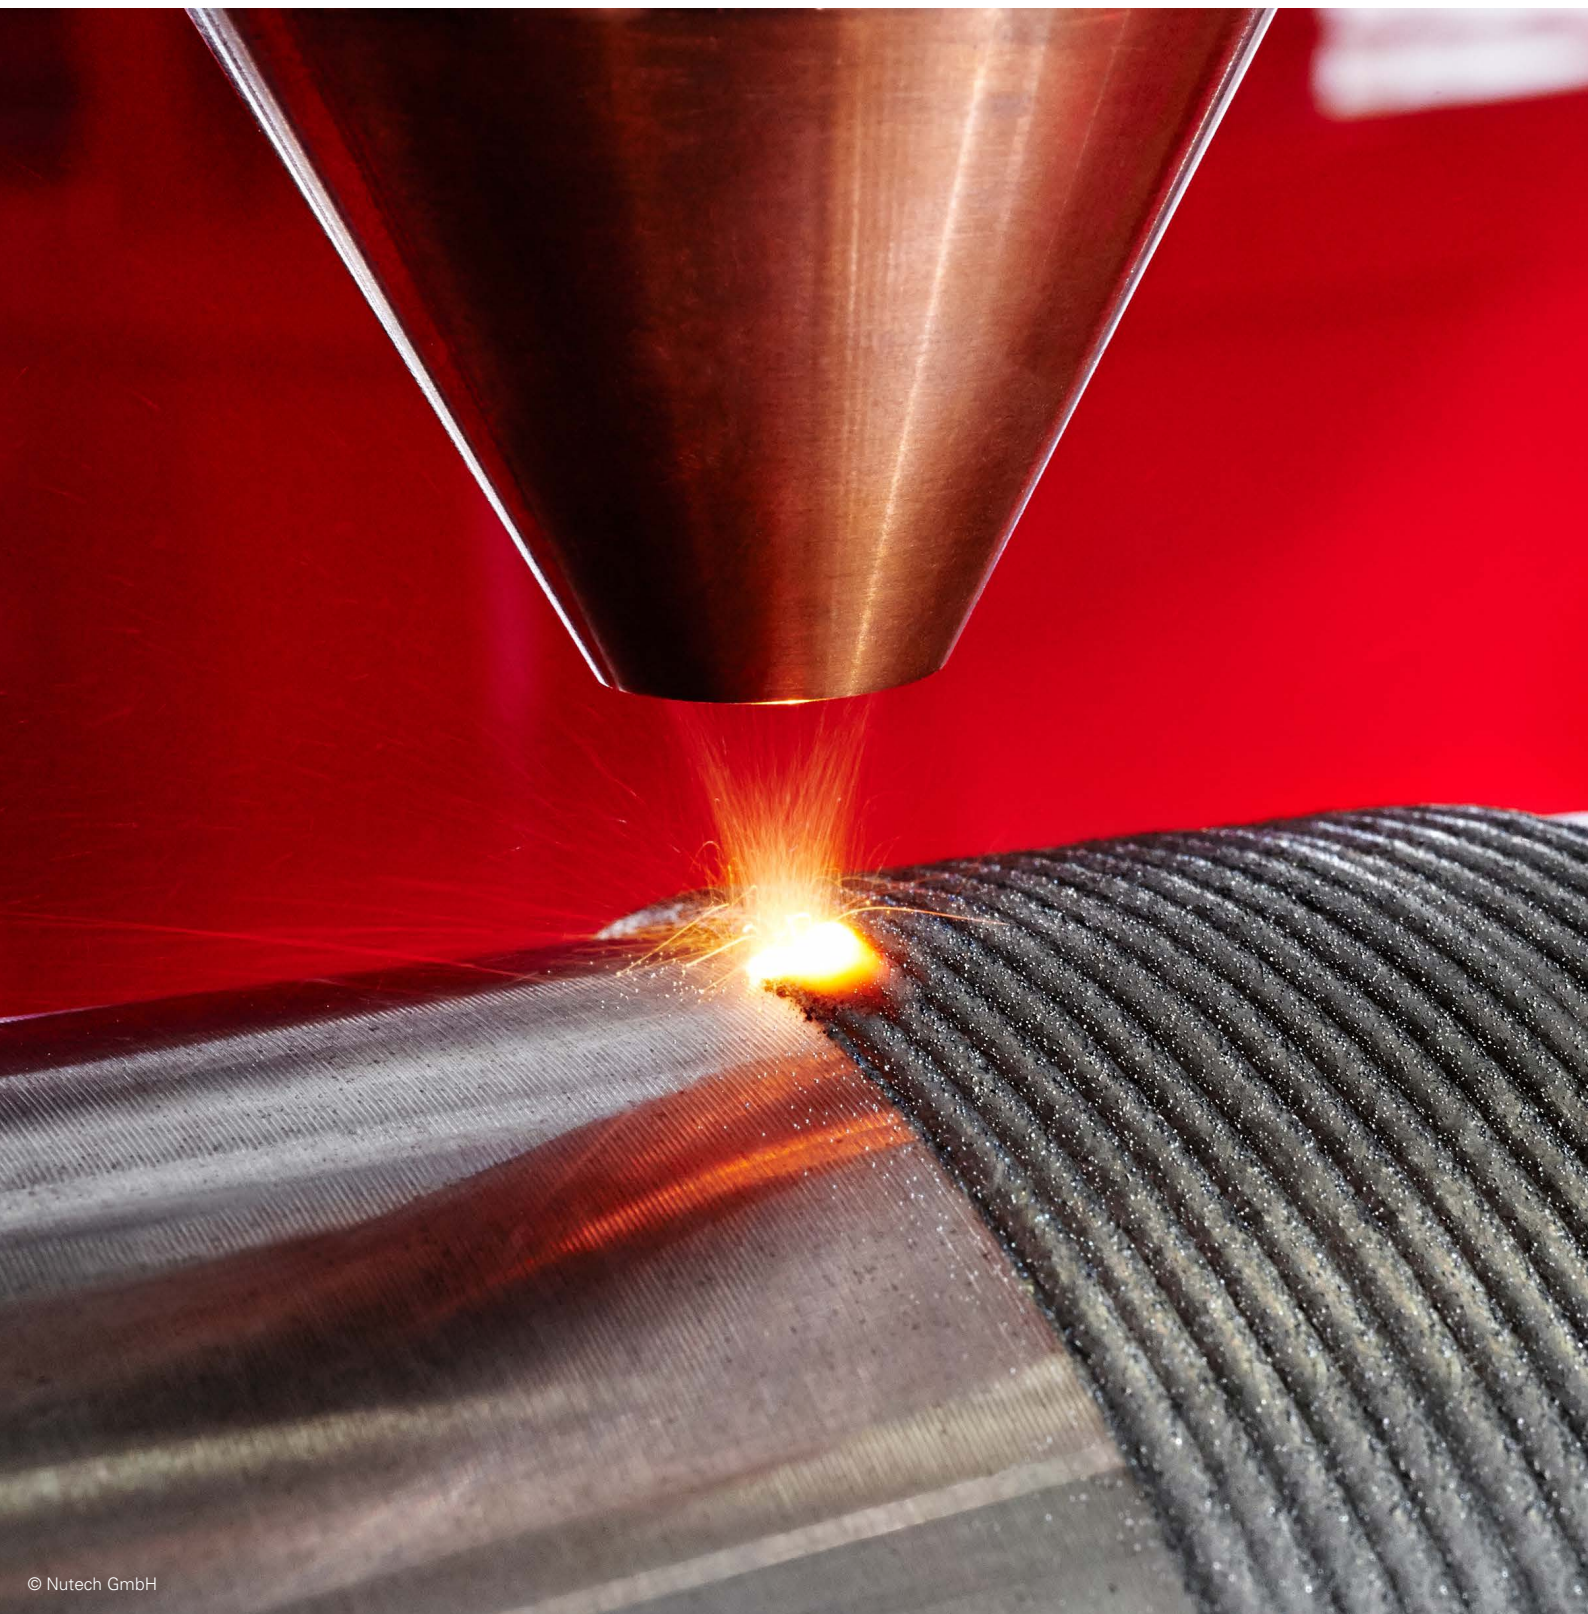

Der 3D-Druck (häufig auch Additive Fertigung genannt) von Metallen hat sich erst in den letzten Jahren entwickelt, wird aber bereits als eine der Technologien für die Zukunft gesehen. Viele Unternehmen und Forschungsstellen investieren in Forschung und Entwicklung, um den 3D-Druck in der Produktion zu standardisieren.

Als 3D-Druck wird der schichtweise Aufbau von Bauteilen bezeichnet. Dieses Verfahren unterscheidet sich von herkömmlichen Produktionsverfahren dadurch, dass das Bauteil zum Beispiel aus Pulver oder einem Draht direkt erschmolzen wird. Im Bereich der Kunststoffe ist dieses Verfahren bereits weit entwickelt und schon länger im Einsatz. Anlagen zum 3D-Druck von Metallen sind im Vergleich recht teuer und werden in der Industrie oder an Forschungseinrichtungen eingesetzt.

Im Gegensatz zur konventionellen Fertigung bietet der 3D-Druck Vorteile bei der Produktion komplexer Bauteile. Durch den lagenweisen Aufbau können sehr gut komplexe Strukturen erzeugt werden, die durch eine klassische Fertigung nur schwer oder gar nicht möglich sind. Häufig wird der 3D-Druck für die Herstellung von Einzelstücken oder Kleinserien verwendet, da der Aufbau einer konventionellen Fertigung zu teuer ist. Als Beispiele können hier Hüft- oder Zahnprothesen aus der Medizin aber auch Turbinenschaufel oder Turbolader genannt werden.

Messer hat hier speziell für die Kunden eine neue Produktlinie „**Addline**“ eingeführt.

## Addline – Gase für den 3D-Druck

Beim 3D-Druck werden unterschiedliche Gase verwendet. Dies sind zum einen Gase für den eigentlichen Druck des Bauteils, aber auch Gase für die Nachbehandlung. Beim Druck des Bauteils werden je nach Verfahren Schutzgase, Trägergase und Gase zum Kühlen unterschieden. Welches Gas mit welcher Reinheit benötigt wird hängt bei den meisten Druckverfahren vom Werkstoff ab. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über mögliche Schutzgase.

Weiterhin werden Gase für die Nachbehandlung der Bauteile benötigt und bei der Entfernung von Restpulvern eingesetzt. In den meisten Fällen ist außerdem eine Wärmenachbehandlung nach dem Druckprozess erforderlich. Häufig ist dies ein Spannungsarmglühen,

bei dem ein Schutzgas benötigt wird. Auch andere Wärmebehandlungen können nötig werden.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir beraten Sie gerne.

Werkstoff	Geeignete Schutzgase			
	Argon	Helium	Stickstoff	Argon-Wasserstoffgemische
Titan				
Aluminium				
Austenitischer Stahl, Nickel				
Ferritischer Stahl				

## Einteilung der Verfahren

Die heutigen Verfahren zur additiven Fertigung von Metallen lassen sich nach Werkstoffzufuhr und Energiequelle einteilen:

Werkstoffzufuhr	Energiequelle			
	Laserstrahl	Elektronenstrahl	Lichtbogen/Plasmastrahl	Ofen
Pulverbett	x	x	-	-
Pulverspritzen	x	-	x	-
Drahtzufuhr	x	x	x	-
Binder	-	-	-	x

### Pulverbett

Die heute bekanntesten Verfahren arbeiten mit einem Pulverbett. Hier wird Lage für Lage eine Pulverschicht aufgetragen und das Bauteil schichtweise erschmolzen. Als Energiequelle können hier nur der Laserstrahl oder Elektronenstrahl verwendet werden. Während beim Einsatz eines Laserstrahls vom Laser-Pulverbett-Schmelzen (L-PBF= Laser Powder Bed Fusion) gesprochen wird, wird das Verfahren mit dem Elektronenstrahl als Elektronenstrahlschmelzen (EBM= Electron Beam Melting) bezeichnet.

### Pulverspritzen

Für das Spritzen von Pulvern wird ein Trägergas benötigt, sodass der Elektronenstrahl als Energiequelle nicht eingesetzt werden kann. Das Pulverspritzen mit dem Laser wird bereits unter dem Namen Laser-Metallauftragen (LMD = Laser Metal Deposition) für die Additive Fertigung verwendet. Der Einsatz eines Lichtbogens in Form eines Plasmastrahls ist als Plasma-Pulver-Auftragschweißen bereits seit vielen Jahren im Bereich des Beschichtens bekannt. Auch in der Additiven Fertigung gibt es Bestrebungen, dieses Verfahren einzusetzen.

### Drahtzufuhr

Additive Fertigungsverfahren mit einer Drahtzufuhr können grundsätzlich mit allen dargestellten Energiequellen betrieben werden. Diese Verfahren werden aufgrund der verhältnismäßig geringen Kosten für das Zusatzmaterial immer häufiger eingesetzt.

### Binder

Metallische Pulver werden mit einem Binder (häufig Polymer) vermischt. Aus diesem Binder wird ein Bauteil Lage für Lage gedruckt. Nach dem Druck wird zuerst der Binder ausgeheizt. Im folgenden Schritt wird das Bauteil bei hoher Temperatur gesintert.



Vom Pulver zum fertigen Bauteil



Schleppgasdüse aus CrNi-Stahl, entwickelt vom ifw Jena



Laser Metallauftragen

## Die gängigen Verfahren

### Laser-Pulverbett-Schmelzen

(L-PBF= Laser Powder Bed Fusion)

Das Laser-Pulverbett-Schmelzen ist ein additives Verfahren, bei dem der 3D-Druck im Pulverbett erzeugt wird. Neben der eigentlichen Anlage und einem Metallpulver als Rohmaterial ist ein Schutzgas erforderlich, welches das erschmolzene Pulver vor atmosphärischen Einflüssen schützt. Bezeichnungen und Markennamen, unter dem das Verfahren auch bekannt ist, sind:

- Laserstrahlschmelzen (LBM = Laser Beam Melting)
- Selective Laser Melting (SLM®)
- Direct Metal Laser Sintering (DMLS)
- LaserCUSING®



Gekühlte Schweißdüse aus CrNi-Stahl, entwickelt von ifw Jena

### Besonderheiten und Vorteile

Mit dem Laser-Pulverbett-Schmelzen können hohe Genauigkeiten erreicht werden. Diese sind im Gegensatz zu anderen 3D-Verfahren sehr viel höher, da die einzelnen Lagen mit dem Laser sehr präzise und sicher erfasst werden können. Durch die hohe Genauigkeit können damit auch geringe Bauteiltoleranzen erfüllt werden. Im Gegensatz zum Elektronenstrahlschmelzen (EBM) ist das Verfahren langsamer, da der Laserstrahl träger ist. Einige Anbieter von Anlagen zum Laser-Pulverbett-Schmelzen bieten daher Anlagen mit mehreren Laserstrahlen an.


### Elektronenstrahlschmelzen

(EBM = Electron Beam Melting)

Das Elektronenstrahlschmelzen ist ebenfalls ein additives Verfahren, bei dem der 3D-Druck im Pulverbett erzeugt wird. Im Gegensatz zum Laser-Pulverbett-Schmelzen erfolgt es im Vakuum, sodass ein optimaler Schutz vor atmosphärischen Einflüssen gegeben ist. Hier kann jedoch kein Einfluss auf den Schmelzprozess durch ein Schutzgas erfolgen.

### Besonderheiten und Vorteile

Anders als beim Laser-Pulverbett-Schmelzen können beim Elektronenstrahlschmelzen nicht so hohe Genauigkeiten erreicht werden. Dies ist in der hohen Energiedichte des Elektronenstrahls begründet. Der Druckprozess verläuft bei höheren Temperaturen, sodass die Schmelzbereiche größer sind. Die erreichbaren Genauigkeiten sind aber immer noch besser als bei allen anderen Druckverfahren. Zusätzlich sollte ein Gas zum Kühlen nach dem Druckprozess eingesetzt werden. Besonders vorteilhaft ist die hohe Druckgeschwindigkeit, da der Elektronenstrahl besonders schnell abgelenkt werden kann.

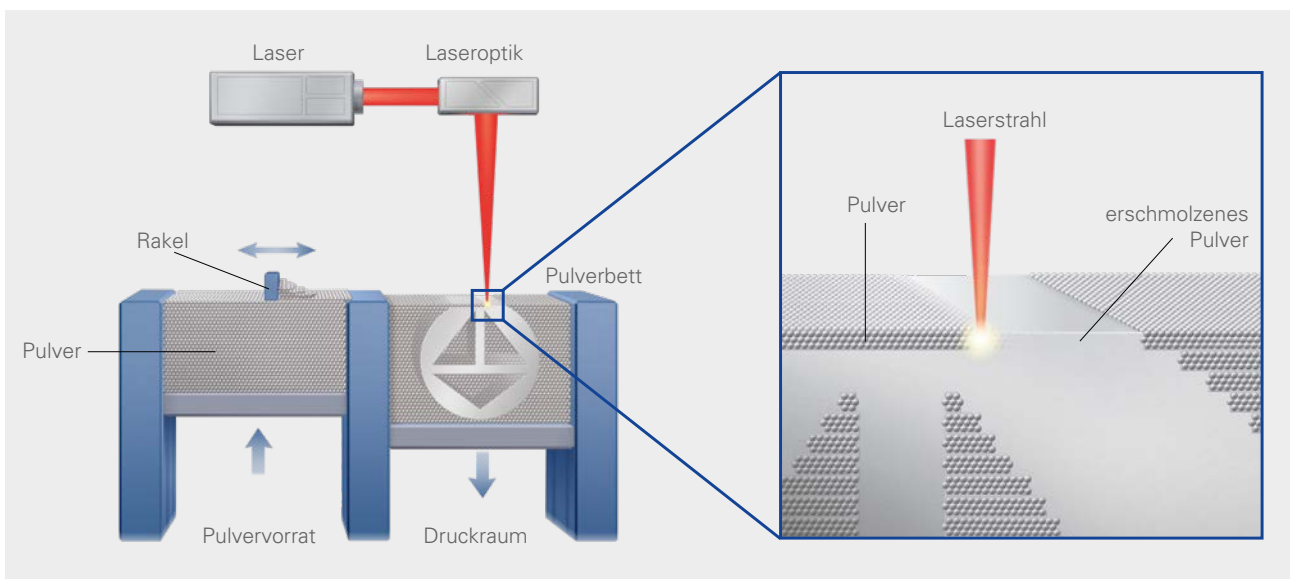

Laser-Pulverbett-Schmelzen (L-PBF)

## Laser-Metallauftragen

(LMD = Laser Metal Deposition)


Das Laser-Metallauftragen, zeichnet sich dadurch aus, dass das Pulver direkt in die Schmelzzone gebracht wird. Das Pulver wird dabei in den Laserkopf geführt und von dort aus mit Hilfe eines Trägergases konzentrisch zum Laserstrahl in die Prozesszone (Druckzone) gespritzt. Zusätzlich zum Trägergas wird ein Schutzgas benötigt.



LMD gedruckte Förderschnecke

### Besonderheiten und Vorteile

Beim Laser-Metallauftragen wird der Laserkopf meistens durch einen Roboter bewegt. Hierdurch ist eine deutlich geringere Druckgeschwindigkeit im Gegensatz zu den Pulverbettverfahren gegeben. Da das Verfahren an kein Pulverbett gebunden ist, können wesentlich größere Bauteile gedruckt werden. Die erreichbaren Genauigkeiten und Toleranzen sind nicht so hoch wie bei den Pulverbettverfahren, für viele Anwendungen aber ausreichend bzw. durch Nacharbeit erreichbar. Zusätzlich kann problemlos an bereits vorhandene Bauteile gedruckt werden. Dies kann aus Gründen der Reparatur oder bei kombinierten Fertigungsverfahren (konventionelle Fertigung + 3D-Druck) erfolgen.

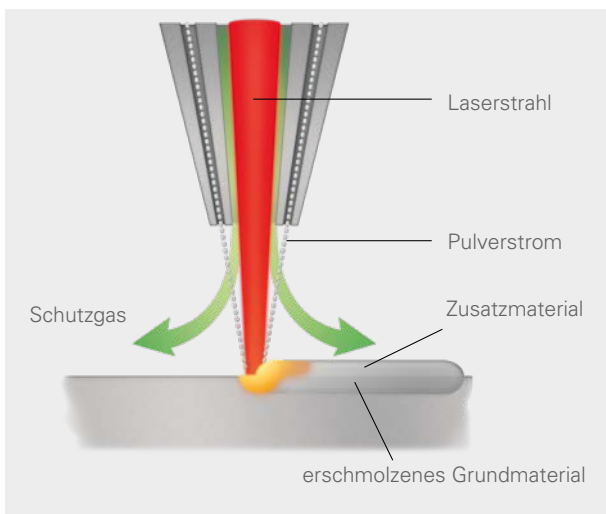

Laser-Metallauftragen (LMD)

## Plasma-Pulver-Auftragschweißen


Auch beim Plasma-Pulver-Auftragschweißen wird das Metallpulver über den Schweißbrenner konzentrisch zum Plasmastrahl zugeführt. Bei diesem Verfahren sind ein Plasmagas, Trägergas und ein Schutzgas erforderlich. Das Verfahren ist aus dem Beschichten von Bauteilen bekannt. Ein 3D-Druck wird durch eine mehrlagige Anwendung erreicht.



Plasma-Pulver-Auftragschweißen

### Besonderheiten und Vorteile

Auch beim Plasma-Pulver-Auftragschweißen wird der Druckkopf bzw. Brenner mit einem Roboter geführt. Dies erlaubt auch hier die Herstellung von besonders großen Bauteilen. Zusätzlich eignet sich das Verfahren zum Reparaturdruck von beschädigten Bauteilen.

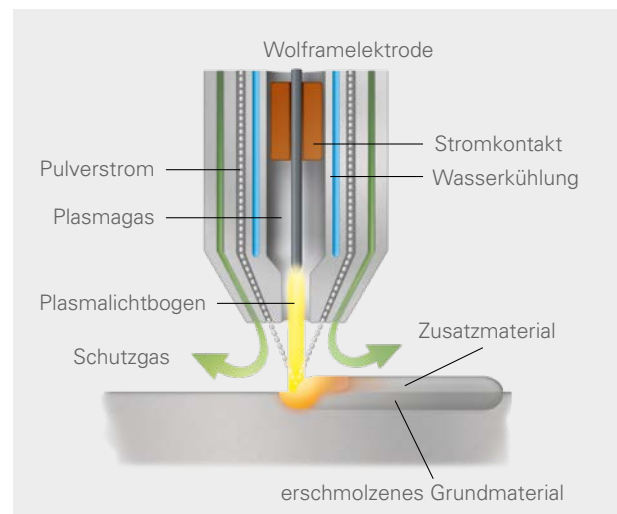


Plasma-Pulver-Auftragschweißen

### Laserauftragschweißen mit Draht

Das Laserstrahlschweißen ist in der Schweißtechnik ein weit verbreitetes Fügeverfahren. Das Laserauftragschweißen ist eine Übertragung dieses Verfahrens in den 3D-Druck. Bei dem Verfahren wird ein Draht als Zusatzmaterial verwendet. Um den Druck vor atmosphärischen Einflüssen zu schützen, wird ein Schutzgas verwendet.

### Besonderheiten und Vorteile

Das Laserauftragschweißen mit Draht ist vom Prinzip her dem LMD-Verfahren ähnlich. Bei beiden Verfahren wird ein Laser verwendet und der Druckkopf mit einem Roboter geführt. Lediglich die Zufuhr des Zusatzmaterials unterscheidet sich. Der Draht, der beim Laserauftragschweißen verwendet wird, bietet im Gegensatz zu einem Pulver Vor- und Nachteile. Drähte sind in der Regel kostengünstiger. Zudem gibt es viel mehr Drahtwerkstoffe als Pulverwerkstoff, wodurch wesentlich mehr unterschiedliche Werkstoffe zum Druck verwendet werden können. Nachteile sind im Bereich der Genauigkeit zu finden.

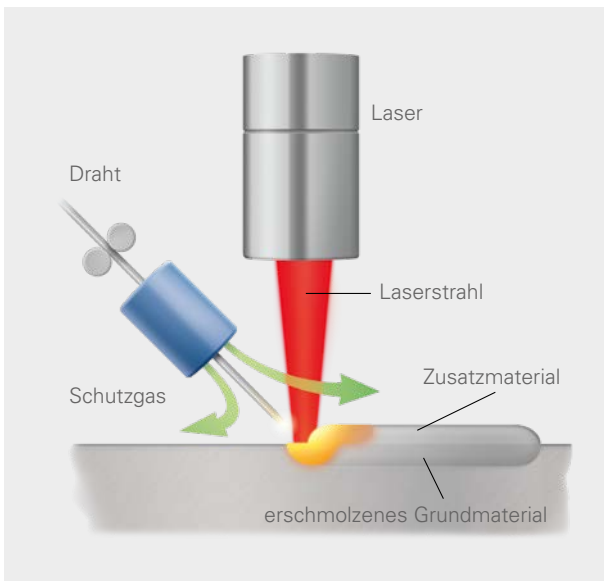

Laserauftragschweißen mit Draht

### Lichtbogenschweißverfahren zum Drucken

Die Lichtbogenschweißverfahren MAG, MIG und WIG können auch zum 3D-Druck eingesetzt werden. Aus der Vergangenheit ist dieser Einsatz als Rapid Prototyping bekannt.

### Besonderheiten und Vorteile

Die preisgünstigste Methode, ein metallisches Bauteil zu drucken, ist durch den Einsatz eines Lichtbogenschweißverfahrens gegeben. Bei dem Verfahren können hohe Abschmelzraten erreicht werden. Der Brenner bzw. Druckkopf wird in der Regel durch einen Roboter geführt, so dass große Bauteile gedruckt werden können. Nachteilig ist die verhältnismäßig hohe Ungenauigkeit, wodurch ein Aufmaß der Druckkontur erforderlich ist. Häufig erfolgt eine spanende Nacharbeit, mit der die erforderliche Genauigkeit und Oberflächengüte erreicht wird.

**MESSER**   
Gases for Life

**Messer Group GmbH**

Gahlingspfad 31

47803 Krefeld

Tel. +49 2151 7811-0

Fax +49 2151 7811-503

welding-technology@messergroup.com

www.messergroup.com



Part of the Messer World 